



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zulal Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 23/07/2020 / 09:20 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136668 Sayfa: 1 / 8

Full Plus Ekspertiz



34-BR0985

Eksper / imza



D-Expert



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zulal Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 23/07/2020 / 09:20 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136668 Sayfa: 2 / 8


Araç Bilgileri

Plaka	34-BR0985	Ruhsat Sahibi	N11
Renk	Beyaz	Üretici	Volkswagen
Km	119488	Model	Golf
Yakıt Cinsi	Benzin	Model Yılı	2011
Şase no	WVWZZZ1KZBP055863	Bir Sonraki Muayene Tarihi	17/08/2020

Yukarıda bilgileri yazılı aracın kontrolü TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Bayi personeli tarafından yapılmış olup Aşağıdaki sistemler kontrol edilmiştir.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| I. Kaporta Boya | VI. Direksiyon Sistemi |
| II. Fren Testi | VII. Egzos Sistemi |
| III. Yüreyen Aksam | VIII. Aydınlatma Sistemi |
| IV. Araç İç kontrolleri | IX. Yanal K. ve Süspansiyon Testi |
| V. OBD (Diagnostik Kontrol) | X. Dinometre Testi |

Kaporta Kontrolü (Değişmiş Boyanmış kontrolü)

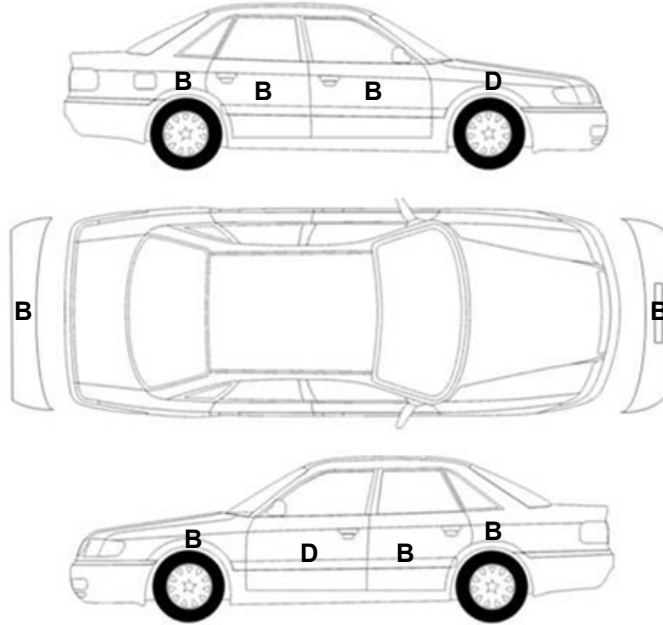

B Boyalı B/2Lokal boya D Değişmiş



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 23/07/2020 / 09:20 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136668 Sayfa: 3 / 8


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	4,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	73	3
2. Aks	65	66	1

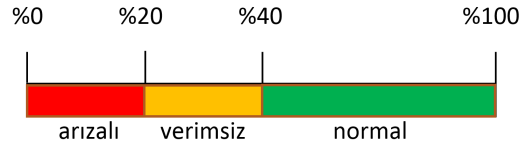

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilir değeri farkı max.%30 'dur.

Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	218	199	8
2. Aks	187	197	5
El Freni	194	191	1

Fren değerleri elektronik rollerli fren test cihazı ile alınmıştır. Cihazın bakımı ve kalibrasyonu düzenli yapılmaktadır. Avrupa Birliği ölçüm metotları uygulanmaktadır. Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Diş Derinliği	Typ
1	205/55R16 91V	3,0mm / 3,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik
2	205/55R16 91V	3,0mm / 3,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik

M1 sınıfı araçlarda, yönetmeliğe göre, lastik diş derinliği minimum 1,6mm olmalıdır.



Jant/Lastik
Lastik, ön > hasarlı



TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul




Aracın Geliř Tarihi / Saati: 23/07/2020 / 09:20 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136668 Sayfa: 4 / 8

Dinamometre Ölçüm Deęerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test hızı
109,0	100,14	69,2	128,0
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	92,4	13,04	100%
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafięi

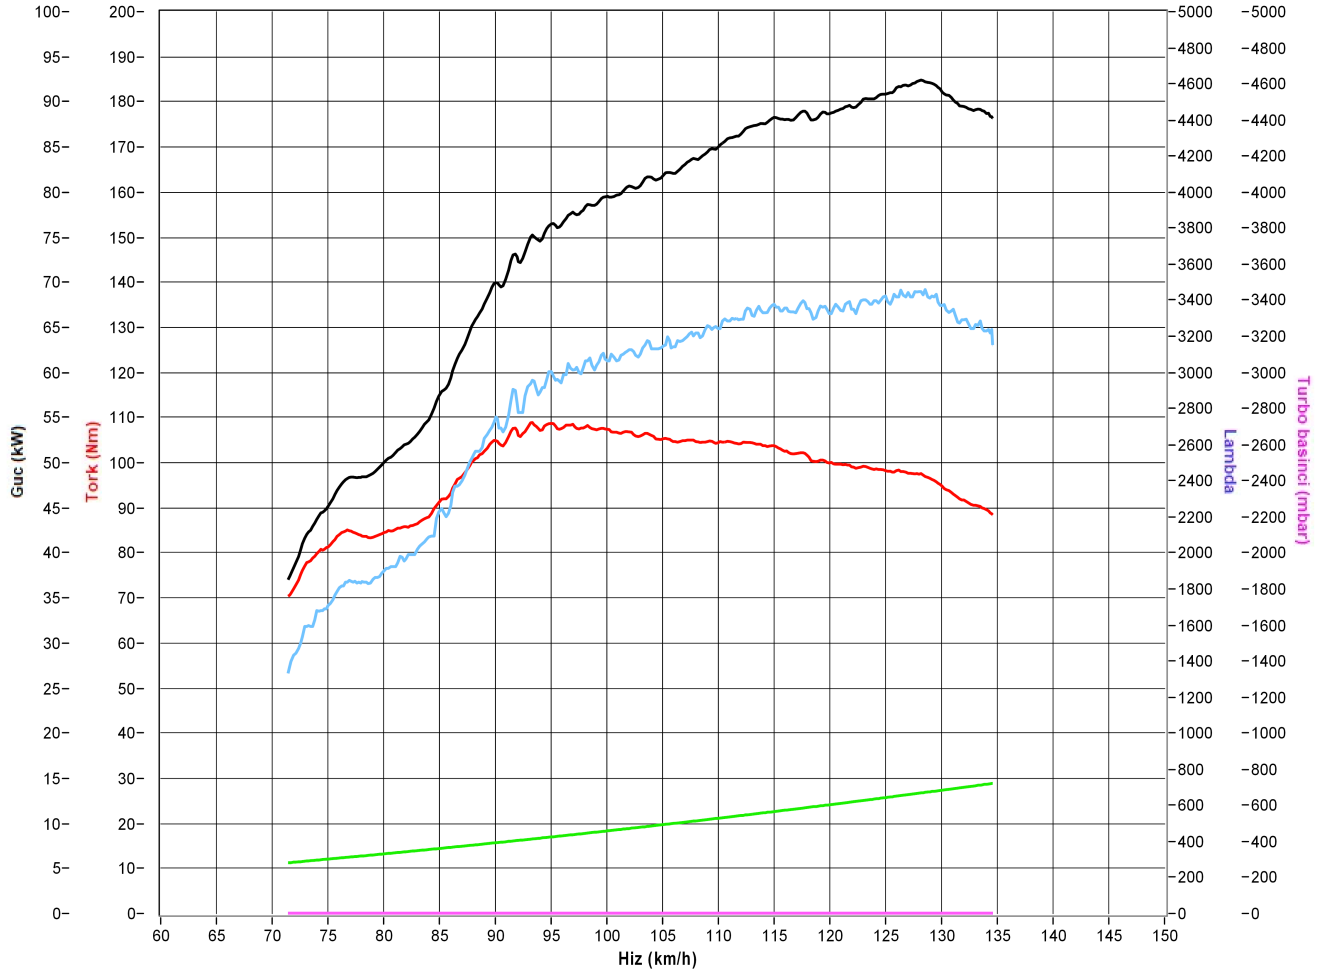



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 23/07/2020 / 09:20 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136668 Sayfa: 5 / 8

OBD Genel Arıza Tarama

Araç fotoğrafları



Vuruk



Tavan
Tavan > Ezik

Diğer

Şanzıman	Şanzıman - aşınmış
Elektrik sistemi	Aydınlatma - Uyarı lambası yanıyor
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - boyalı



Direksiyon sistemi
Direksiyon simidi > aşınmış



Döşemeler/Kapaklar
A-direk iç kaplaması, sol >
Yakıcı madde ile zarar
görmüş



Döşemeler/Kapaklar
Tavan döşemesi > Yakıcı
madde ile zarar görmüş



Döşemeler/Kapaklar
Tavan döşemesi > hasarlı



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 23/07/2020 / 09:20 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136668 Sayfa: 6 / 8



Taban
Taban halısı > Yakıcı madde
ile zarar görmüş



Farlar
Far, sağ > hasarlı



Farlar
Far, sol > hasarlı



Koltuklar, arka
Arka koltuk > hasarlı



Motor kaputu
İzolasyon döşemesi > hasarlı



Motor kaputu
İzolasyon döşemesi > hasarlı



Döşemeler/Kapaklar
Döşemeler/Kapaklar >
sökülmüş/yok




Döşemeler/Kapaklar
Döşemeler/Kapaklar >
sökülmüş/yok



Arka lambalar
Arka lambalar, sol > hasarlı




Arka lambalar
Arka lambalar, sağ > hasarlı

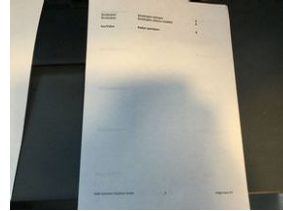

Dokümantasyon ve
Ekipmanlar
OBD > Test Sonucu



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar
OBD > Test Sonucu

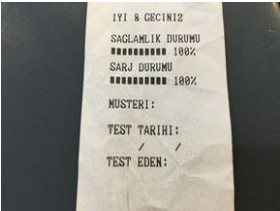

Elektrik donanımı/Pano
Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar
Pandizot > hasarlı



Kalorifer/Klima
Havalandırma ızgarası >
hasarlı



Döşemeler/Kapaklar
A-direk iç kaplaması, sağ >
Yakıcı madde ile zarar
görmüş



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zulal Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 23/07/2020 / 09:20 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136668 Sayfa: 7 / 8



İlave parçalar, ön
Ön panjur > hasarlı



Arka aks
Amortisör körüğü, sol >
hasarlı



Arka aks
Amortisör körüğü, sağ >
hasarlı

Tramer Sorgulaması



ARAÇTA 5 ADET TRAMER KAYDI MEVCUT. 23.01.2011 PARK HAL.ÇARP. 877 TL.
15.06.2011 ÇARPIŞMA 1987 TL. 03.09.2012 ÇARPMA - 02.09.2014 ÇARPIŞMA
1983 TL. 24.09.2014 ÇARPIŞMA 2938 TL.

Notlar: Ön panel işlemleri jantlarda çizikler mevcuttur araç genelinde yüzeysel çizikler ve ezikler mevcuttur Sağ üst direk lokal boyalı



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 23/07/2020 / 09:20 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136668 Sayfa: 8 / 8

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmış

Araç test sürüşü yapılmamış

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 23/07/2020 / 16:10

Müşteri Adı/Soyadı:

İmzası: